


## Service-Anleitung für Motorrahmen

(M2, M3, M3MEM, M4)

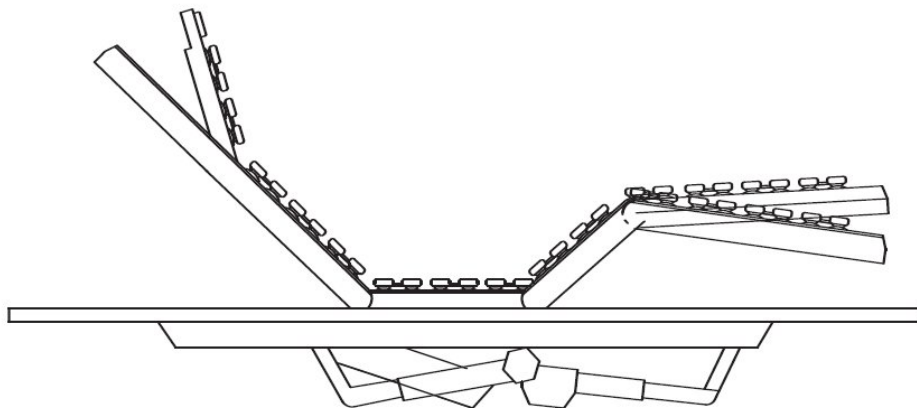

## Service-Anleitung für folgende Produkte:

Ausführung: M2, M3, M3MEM, M4

Modelle: Innova

### Behebung von Störungen:

1. Motorrahmen ist ohne Funktion
  2. Einzelne Motoren sind ohne Funktion
  3. Motorrahmen funktioniert nur nach Drücken der Netzfreeschaltung
  4. Notabsenkung ist ohne Funktion
- A. Motor muss getauscht werden  
B. Steuerung (=Netzteil) muss getauscht werden


### Allgemeine Hinweise:

Zur Identifikation Ihres Rahmens halten Sie bitte die Angaben und Fabrikatsnummer bereit. Diese finden Sie an der Rahmeninnenseite des Fußteils.

Bitte beachten Sie die zugehörige Bedienungsanleitung des Rahmens mit den Hinweisen zu Inbetriebnahme und Bedienung.

Falls die folgenden Maßnahmen die Funktion des Produktes nicht wiederherstellen oder bei sonstigen Fragen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Dormabell Innova M3  
90x200 FA00134013

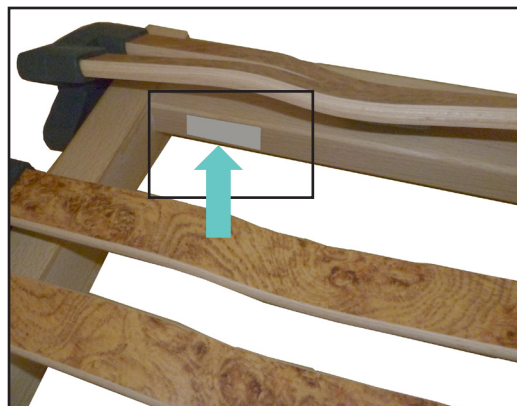

## 1. Motorrahmen ist ohne Funktion

### Ursache

- 1 Netzstecker ist nicht eingesteckt



- 2 Steckdose ist ohne Strom



- 3 Netzfreeschaltung ist nicht eingeschaltet



- 4 Handschalter ist ohne Funktion (keine Schaltgeräusche hörbar, keine Displaybeleuchtung sichtbar)



- 5 Batterie ist entladen



- 6 Steuerung (= Netzteil) ist ohne Funktion



### Abhilfe

Netzstecker einstecken

Steckdose einschalten oder Sicherung überprüfen

Grünen Knopf am Stecker drücken

Alle Stecker bis zum Anschlag einstecken und Kabel auf Quetschung prüfen.

Batterie an der Steuerung austauschen. Wichtig: Nur 9V Alkali-Manganblock einsetzen!

Falls Schritte 1 bis 3 ohne Erfolg bleiben, muss die Steuerung (= Netzteil) getauscht werden. Wenden Sie sich dazu an Ihren Händler unter Nennung der Seriennummer der Steuerung oder siehe Kapitel B.


## 2. Einzelne Motoren sind ohne Funktion

### Ursache

- 1 Stecker des Motors ist nicht vollständig eingesteckt



- 2 Motor, Steuerung oder Handsender ist defekt

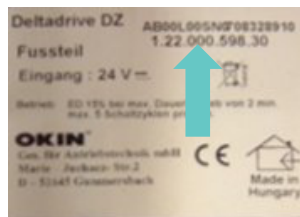

### Abhilfe

Alle Motorstecker bis zum Anschlag einstecken

#### Test:

Vertauschen Sie zwei Motorstecker:


1. Ist der Motor nach Drücken aller Tasten wieder **in Funktion** so muss die Steuerung und der Handsender getauscht werden.

2. Ist der Motor nach Drücken aller Tasten noch **nicht in Funktion** so muss der Motor getauscht werden. Wenden Sie sich dazu an Ihren Händler unter Nennung der Seriennummer oder siehe Kapitel A.

## 3. Motorrahmen funktioniert nur nach Drücken der Netzfreeschaltung

### Ursache

- 1 Batterie an der Steuerung entladen
- 2 Raumfreeschaltung verhindert dauernde Stromversorgung der Steuerung

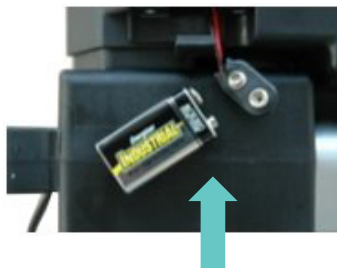

### Abhilfe

Stromversorgung der Steckdose prüfen. Batterie austauschen. Wichtig: Nur 9V-Alkali-Mangan-Block verwenden. Hinweis: Eine Notabsenkung beansprucht die Batterie sehr stark, danach ist ein Austausch der Batterie unbedingt erforderlich.

Raumfreeschaltung durch einen Fachbetrieb anpassen lassen und Batterien austauschen. Grünen Knopf vor erneuter Inbetriebnahme des Rahmens drücken.

## 4. Notabsenkung ist ohne Funktion

### Ursache

- 1 Bedienungsfehler: Falsche Taste gedrückt



- 2 Batterie ist entladen



### Abhilfe

Taste „Absenken aller Motoren“ muss so lange gedrückt werden, bis ein Motor nach dem anderen langsam in die Grundstellung fährt.

Batterie auswechseln. Wichtig: Nur 9V-Alkali-Mangan-Block verwenden.


## A. Motor muss getauscht werden

### Anleitung für Kopf-, Rücken- und Oberschenkel-Motor

- 1 Stecker des Motors an der Steuerung abziehen



- 2 Sicherung vom Bolzen lösen und Bolzen heraus schieben

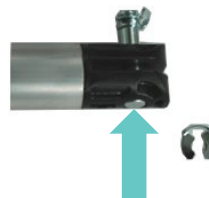

- 3 Motorspange vom Rohr abziehen




- 4 Neuen Motor in umgekehrter Reihenfolge montieren (Schritte 3, 2, 1)

- 5 „Absenken aller Motoren“ drücken bis die Motoren in der unteren Position sind. Dann wieder diese Reset-Taste drücken bis 3-maliges kurzes Klacken in der Steuerung erfolgt.



## B. Steuerung muss getauscht werden

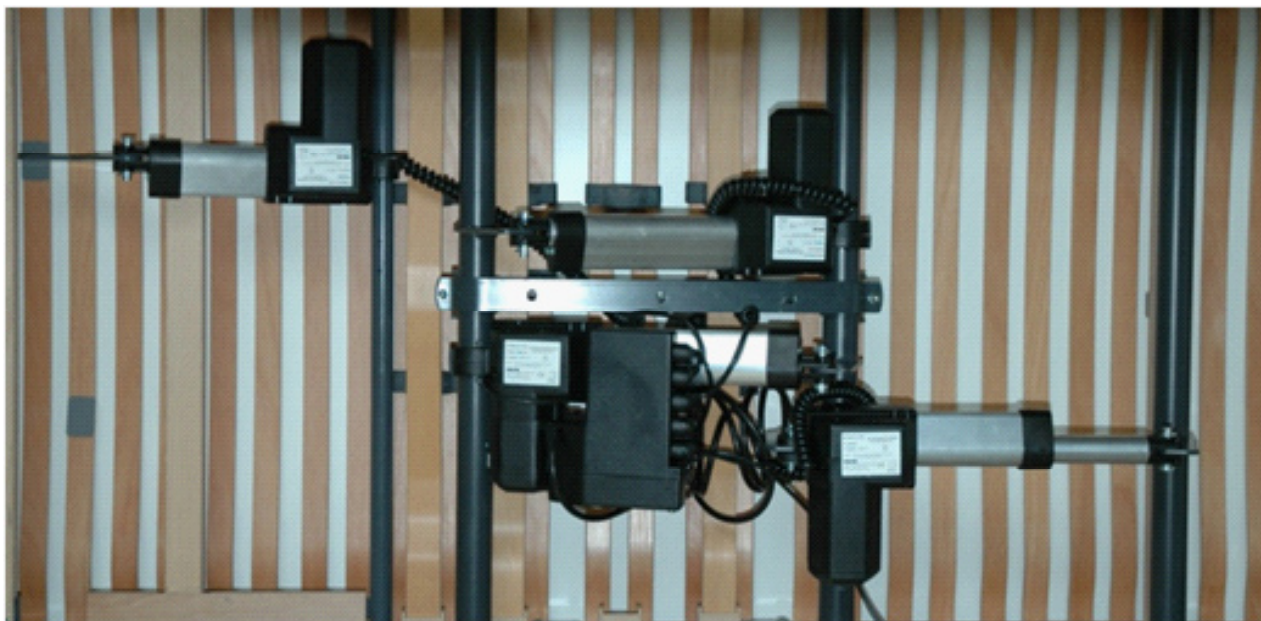

- 1 Motorrahmen vom Netz trennen und alle Stecker aus der Steuerung herausziehen



- 2 Alle Stecker aus der Steuerung ausstecken



- 3 **Hinweis: Bei Bedarf Leisten am Lattenrost entfernen**

- 4 Sicherungsschraube lösen, Steuerung vom Motorgehäuse schieben



- 5 Neue Steuerung in umgekehrter Reihenfolge montieren (Schritte 4, 3, 2, 1)



Rössle & Wanner GmbH  
Ulrichstraße 102  
72116 Mössingen  
Telefon 07473-7012-0  
[www.roewa.com](http://www.roewa.com)